

**ROTAX****SERVICE INFORMATION**

10 UL 87/D

Okt. 1987

503 UL - AUSFÜHRUNG F R E E A I R (FA)

1) ALLGEMEINES:

1.1. Im Sinne der Weiterentwicklung wurde bei Motortype 503 UL FA die Zylinderkopfbefestigung geändert. Dadurch wird die Belastung der Zylinderstiftschrauben vermindert und fallweise aufgetretene Brüche verhindert.


2) BETROFFENE TEILE:

2.1. Alle acht Scheiben 8,4 werden durch die 4 mm hohe Kegelhülse ①, Teile-Nr. 847 475, ersetzt. Die Kegelhülse wird mit der kegeligen Seite nach oben eingebaut (siehe Kennzeichnungsrille im Bild).

2.2. 4 Distanzmuttern M8 x 37 werden durch 4 Distanzmuttern ② M8 x 33, ersetzt.

2.3. Die Stiftschrauben bleiben unverändert.

3) Diese Änderung erfolgte ab Serien-Motornummer 3.717.645.

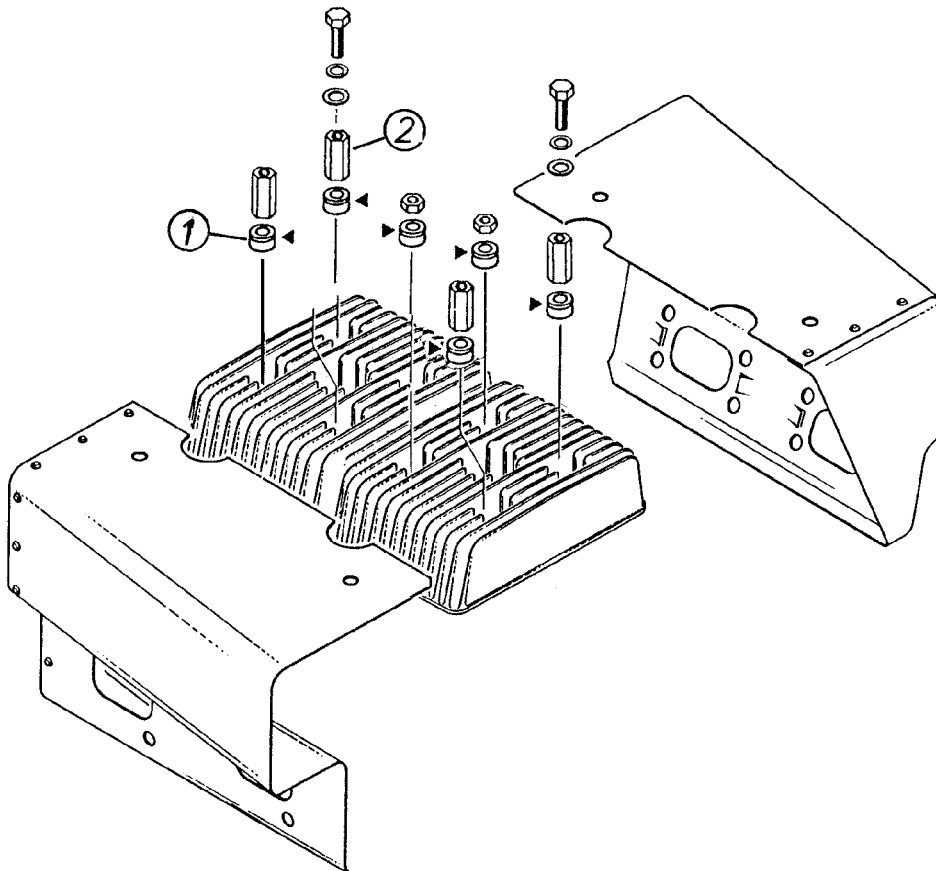

Oktober 1987

SI10UL

BOMBARDIER-ROTAX
GESELLSCHAFT M. B. H. MOTORENFABRIKA-4623 GUNSKIRCHEN — AUSTRIA
Telefon: (0 72 46) 271-0*, Telefax: (0 72 46) 271286
Telex: 25546 brgk a, Telegr.: Bombrotax Gunskirchen