

Ausgleichsbehälter für ROTAX 912

1) Allgemeines:

Im Sinne der Weiterentwicklung wurde ab Motor-Nr. 4.005.177 das Kurbelgehäuse aus Kokillenguß eingeführt.

Bei diesem Gehäuse wurde, für die Befestigung des Zündelektriksatzes, ein zusätzlicher Butzen ❶ mit M8-Gewinde angebracht.

Durch Verwendung verschiedener Ausgleichsbehälter kann die Position des Behälters so ungünstig sein, daß die Unterseite an der Kante dieses Butzens zu liegen kommt und den Behälter durchscheuert.

2) Betroffen:

Betroffen sind nur Motoren mit bereits neuem Kurbelgehäuse (aus Kokillenguß) und ohne Zündelektriksat; d.h. die Elektronikboxen und Zündspulen befinden sich in der Alu-Entstörbox.

Ab Motor-Nr. 4.005.300 bei Type 912 UL und ab Motor-Nr. 4.076.064 bei Type 912 A Serie ist an diesem Butzen ❶ der Zündelektriksat befestigt und ein Kontakt mit dem Behälter ausgeschlossen.

3) Abhilfe:

Um ausreichend freien Raum zwischen Behälter und Gehäuse zu gewährleisten, ist gegebenenfalls die Ecke ❶ an der bezeichneten Stelle abzutragen.

