



## SERVICE BULLETIN

# Austausch der Überlastkupplung für ROTAX® Motor Type 914 (Serie)

ATA System: 72-00-00 Motor

## VORGESCHRIEBEN

### Wiederkehrende Symbole:

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole, die Sie durch dieses Dokument begleiten.

#### Allgemein



**WARNUNG**

Vorsichtsregeln und -maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder Tod führen kann.



**VORSICHT**

Vorsichtsregeln und -maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu leichte oder geringfügige Verletzungen führen kann.

**ACHTUNG**

Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen des Motors und zum Gewährleistungsauschluss führen kann.

### UMWELTHINWEIS

Der Umwelthinweis gibt Ihnen Tipps und Verhaltensweisen zum Thema Umweltschutz.

HINWEIS:

Besondere Hinweise zur besseren Handhabung.

|

Änderungen im Text und in Grafiken sind an der Änderungslinie am Rand des Satzspiegels ersichtlich.

# SERVICE BULLETIN

## 1) Planungsangaben

### 1.1) Betreff

Es sind alle Motoren der Serie 914 UL betroffen, bei denen zumindest eines der nachfolgenden Kriterien zutrifft:

#### Kriterium A) Motorserialnummer:

HINWEIS: Zum Zeitpunkt der Auslieferung waren die betroffenen Propellergetriebe auf folgende Motoren verbaut. Ausschlaggebend ist aber die Propellergetriebe S/N und nicht die Motornummer

Motortype	Serialnummer
914 UL	S/N 7 683 673 / S/N 7 683 715 Ab S/N 7 683 718 bis inklusive S/N 7 683 729 Ab S/N 7 683 731 bis inklusive S/N 7 683 784 Ab S/N 7 683 787 bis inklusive S/N 7 683 792 Ab S/N 7 683 826 bis inklusive S/N 7 683 841 Ab S/N 7 683 878 bis inklusive S/N 7 683 886 Ab S/N 7 683 888 bis inklusive S/N 7 683 900

#### verbaute Propellergetriebe mit folgender Serialnummer (S/N):

S/N 63983 / 64117 bis inklusive 64119 / 64135 bis inklusive 64144 / 64201 bis inklusive 64204 / 64210 bis inklusive 64214 / 64280 bis inklusive 64287 / 64298 bis inklusive 64299 / 64302 bis inklusive 64311 / 64363 bis inklusive 64369 / 64379 bis inklusive 64391 / 64456 bis inklusive 64466/ 64628 bis inklusive 64643 / 64785 bis inklusive 64795 / 64797 bis inklusive 64806 / 64902.

HINWEIS: Die jeweilige Serialnummer des Propellergetriebes ist auf dem Getriebegehäuse ersichtlich.

#### Kriterium B) Propellergetriebe mit folgender Serialnummer (S/N):

S/N 64360 / 64645 bis inklusive 64646 / 64755 bis inklusive 64757.

#### Kriterium C) Ersatzteile:

Bei allen Motoren der Motortype 914 UL außerhalb der Kriterien A oder B, welche vom 1. November 2014 bis zum Erscheinungsdatum dieses Service Bulletins, im Zuge einer Wartung, Instandhaltung oder Grundüberholung eine Überlastkupplung, welche noch nicht mit der Beschriftung mit Teilenummer und Serialnummer gekennzeichnet ist, verbaut wurde.

HINWEIS: Ersatzteile mit der Beschriftung Teilenummer und Serialnummer sind ab dem Erscheinungsdatum dieses Service Bulletins erhältlich.

#### Kriterium D) Hinweis für den zukünftigen Tausch von Überlastkupplungen bei Motoren der Type 914 UL:

Bei allen Motoren der Motortype 914 UL außerhalb der Kriterien A oder B dürfen bei einem Tausch der Kupplung kpl., im Zuge einer Wartung, Instandhaltung oder Grundüberholung, zukünftig nur mehr Überlastkupplungen mit der Beschriftung Teilenummer und Serialnummer verbaut werden.

Zur Durchführung und Erfüllung dieses Service Bulletins siehe dazu Service Bulletin-SB-914-050, letztgültige Ausgabe Kapitel 1.2 fortführend.

HINWEIS: Punkt 1.6) Genehmigung: Ist für Motoren der UL (Serie) nicht erforderlich.  
Punkt 3) Durchführung: Zusätzlich kann die Durchführung von Personen mit entsprechender typenspezifischer Schulung erfolgen.

d06165.fm